



# HEIDENHAIN



Montageanleitung  
*Mounting Instructions*  
Instructions de montage  
*Istruzioni di montaggio*  
Instrucciones de montaje

**LIP 581R**  
**LIP 581C**

4/2014



<b>Seite</b>	
4	Warnhinweise
6	Lieferumfang
8	Hinweise zur Montage
10	Abmessungen
12	Anbau des Maßstabs
14	Anbau des Abtastkopfes
16	Justage des LIP 58
19	Signalwerte
20	Referenzmarken justieren
22	Feinabgleich Signale
24	Abschließende Arbeiten
25	Technische Kennwerte
26	Elektrische Kennwerte
27	Elektrischer Anschluss

<b>Page</b>	
4	Warnings
6	Items Supplied
8	Mounting Procedure
10	Dimensions
12	Mounting the Scale
14	Mounting the Scanning Head
16	Adjusting the LIP 58
19	Signal Values
20	Adjusting the Reference Marks
22	Fine Adjustment of Signals
24	Final Steps
25	Specifications
26	Electrical Data
27	Electrical Connection

<b>Page</b>	
4	Recommandations
6	Contenu de la fourniture
8	Procédures pour le montage
10	Dimensions
12	Montage de la règle de mesure
14	Montage de la tête captrice
16	Réglage du LIP 58
19	Valeurs des signaux
20	Réglage marques de référence
22	Alignement précis des signaux
24	Opérations finales
25	Caractéristiques techniques
26	Caractéristiques électriques
27	Raccordement électrique

<b>Pagina</b>	
4	Avvertenze
6	Standard di fornitura
8	Avvertenze per il montaggio
10	Dimensioni
12	Montaggio della riga
14	Montaggio della testina
16	Taratura della LIP 58
19	Valori dei segnali
20	Taratura indice di riferimento
22	Segnali di taratura
24	Operazioni finali
25	Dati tecnici
26	Dati elettrici
27	Collegamento elettrico

<b>Página</b>	
4	Advertencias
6	Elementos suministrados
8	Indicaciones para el montaje
10	Dimensiones
12	Montaje de la regla
14	Montaje del cabezal
16	Ajuste de la LIP 58
19	Valores de las señales
20	Ajuste de las marcas de referencia
22	Ajuste fino de las señales
24	Trabajos finales
25	Datos técnicos
26	Características eléctricas
27	Conexión eléctrica


Maße in mm

*Dimensions in mm*

cotes en mm

*dimensioni in mm*

dimensiones en mm

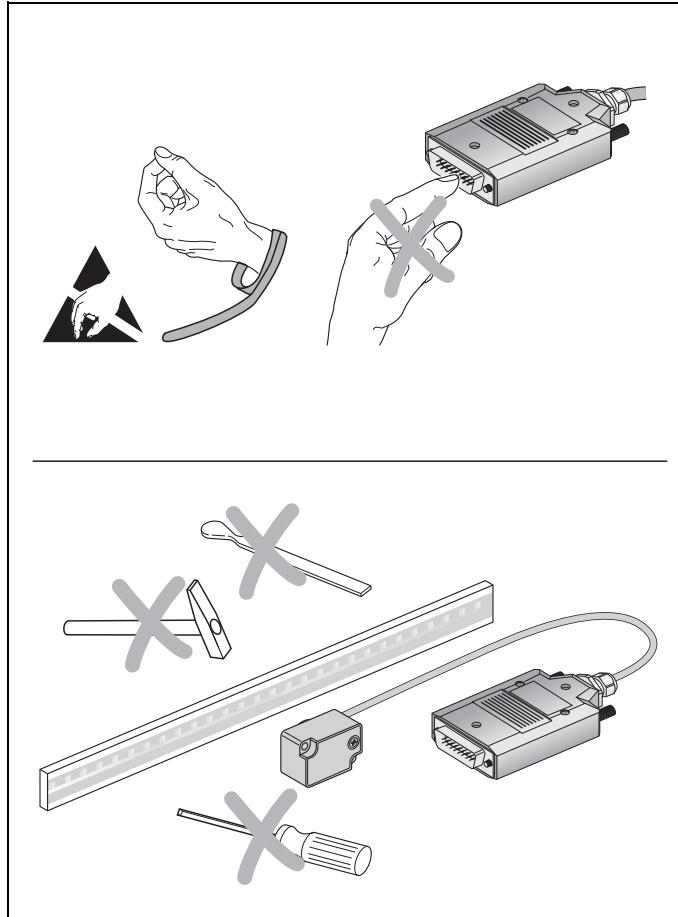



**Achtung:** Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.  
Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder gelöst werden.  
Die Anlage muss spannungsfrei geschaltet sein!

**Note:** Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with local safety regulations.  
Do not engage or disengage any connections while under power.  
The system must be disconnected from power.


**Attention:** le montage et la mise en service doivent être assurés par un personnel qualifié dans le respect des consignes de sécurité locales.  
Le connecteur ne doit être connecté ou déconnecté qu'hors potentiel.  
L'équipement doit être connecté hors potentiel!

**Attenzione:** Il montaggio e la messa in funzione devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.  
I cavi posso essere collegati o scollegati solo in assenza di tensione.  
L'impianto deve essere spento!

**Atención:** El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.  
Conectar o desconectar el conector sólo en ausencia de tensión.  
¡La instalación debe ser conectada en ausencia de tensión!


- a) Maßstab
- b) Abtastkopf LIP 58

- a) Scale
- b) LIP 58 scanning head

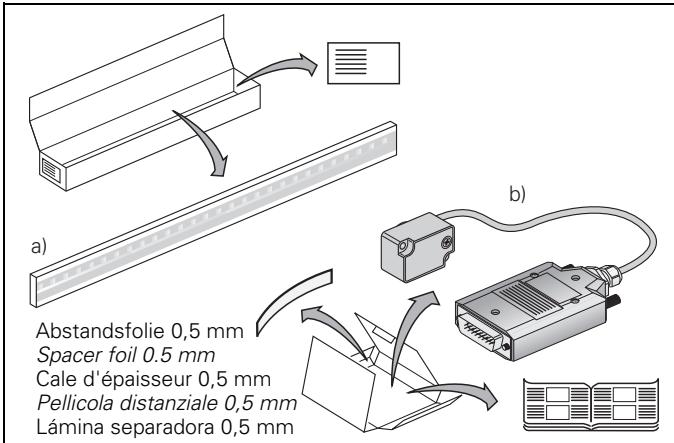

Nur zusammengehörige Teile montieren.

**Only join parts that belong together.**

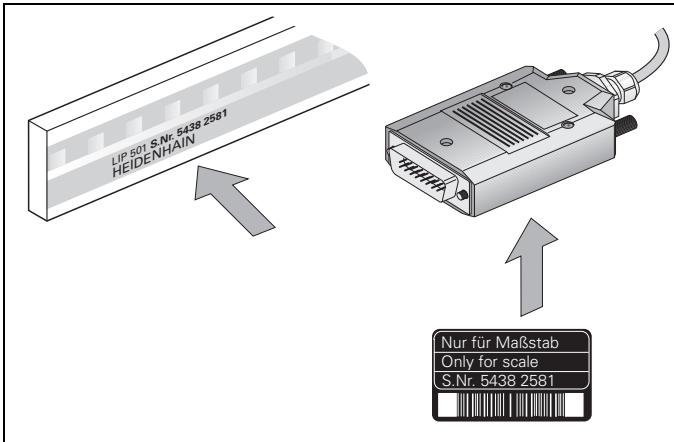

- a) Règle de mesure
- b) Tête captrice LIP 58

- a) Riga di misura
- b) Testina LIP 58

- a) Regla
- b) Cabezal LIP 58

Ne monter que les pièces allant ensemble.

**Montare solo i componenti specifici**


**Montar sólo las piezas que vayan juntas**

**Separat bestellen:**

- a) Spannpratze zur Befestigung des Maßstabs. Anzahl je nach Messlänge.
- b) Adapterkabel für Sub-D-Stecker
- c) Zwischenplatte
- d) Zwischenplatte (Stapelbar)

**Order separately:**

- a) Fixing clamp for mounting the scale. Quantity according to measuring length.
- b) Adapter cable for D-Sub connector
- c) Spacer
- d) Spacer (stackable)

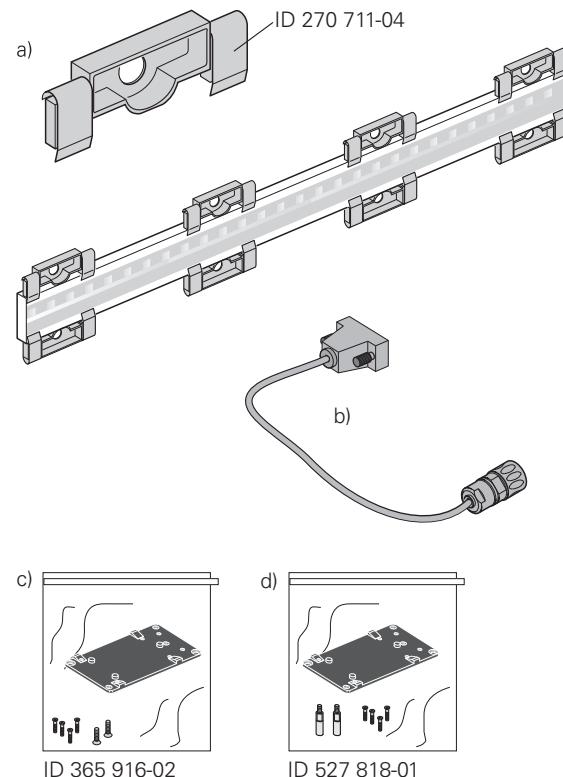**A commander séparément:**

- a) Griff de serrage pour la fixation de la règle. Le nombre dépend de la longueur de mesure.
- b) Câble adaptateur pour prise Sub-D
- c) Plaquette intermédiaire
- d) Plaquette intermédiaire (empilable)

**Ordinare a parte:**

- a) Graffette per il fissaggio della riga; quantità a seconda della lunghezza della riga.
- b) Cavo adattatore per connettore Sub-D
- c) Piastra intermedia
- d) Piastra intermedia (aggiuntiva)

**Para pedir por separado:**

- a) Grapas para la fijación de la regla.
- b) Cable adaptador para conector Sub-D
- c) Pletina intermedia
- d) Pletina intermedia (apilable)

Anbau so wählen, dass der maximale Verfahrweg innerhalb der Messlänge ML des Maßstabs liegt.


**Achtung!**

Auf die richtige Lage der Referenzmarkenspur achten.

*Choose a mounting attitude such that the maximum traverse range is within the measuring length ML of the scale.*

**Note!**

*Ensure correct position of reference mark track.*

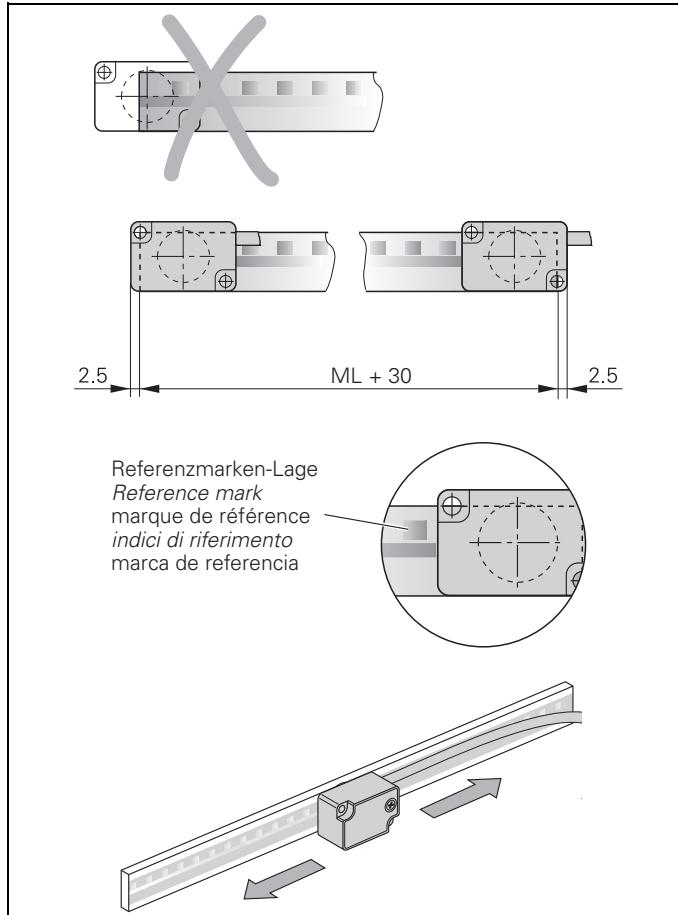

Choisir l'implantation de telle manière que le déplacement max. soit compris dans la longueur de mesure ML de la règle.

**Attention!**

Respecter la position de la piste de référence.

*Montare in modo che la corsa utile sia inferiore alla lunghezza ML.*

**Attenzione!**

*Prestare attenzione alla posizione corretta della traccia degli indici di riferimento.*


Elegir el montaje de forma que el máximo recorrido de desplazamiento se encuentre dentro de la máxima longitud útil ML de la regla.

**¡Atención!**

Comprobar que la dirección de las marcas de referencia sea la correcta.

Maßstab so anbauen, dass Teilung vor direkter Verschmutzung geschützt ist. Eventuell besondere Schutzvorrichtung vorsehen.

*Mount the scale so that the graduation is protected from direct contamination. If necessary, fit a protective cover over the scale.*

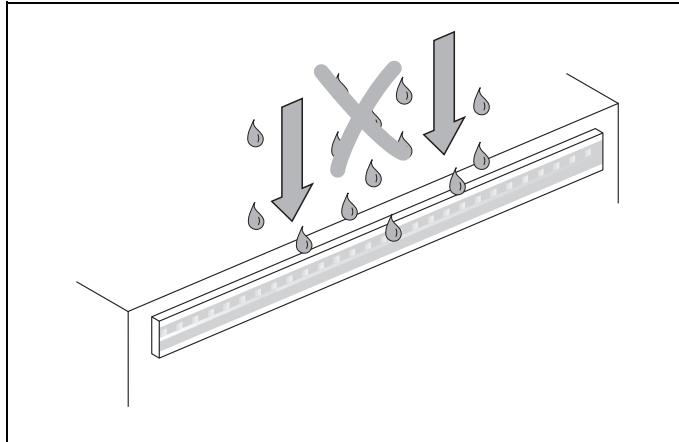

Monter la règle de sorte que la gravure soit protégée contre les salissures directes. Si nécessaire, prévoir un carter de protection.

*Proteggere la graduazione dagli agenti contaminanti.  
Prevedere ev. un dispositivo di protezione aggiuntivo.*

Deberá montarse la regla de forma que la graduación esté protegida de la suciedad que caiga directamente. Si es necesario colocar una protección sobre la regla.


mm




Tolerancing ISO 8015

ISO 2768 - m H

< 6 mm:  $\pm 0.2$  mm

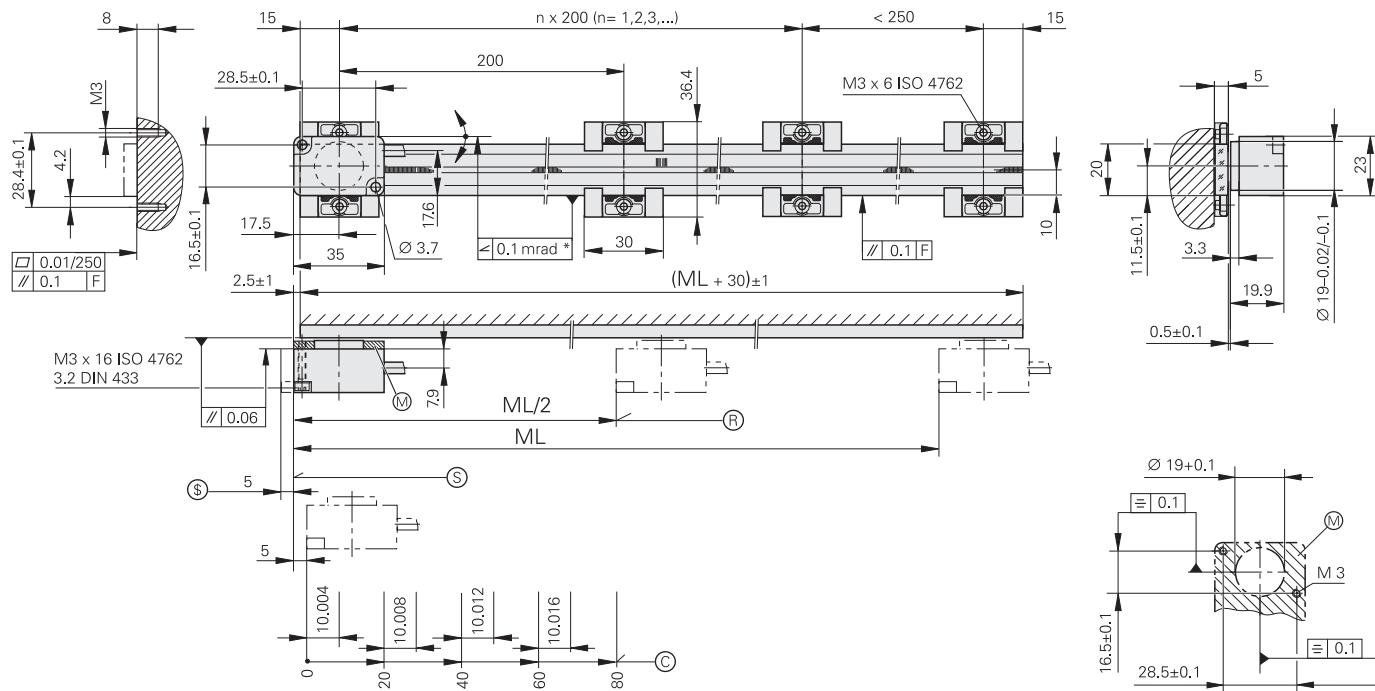

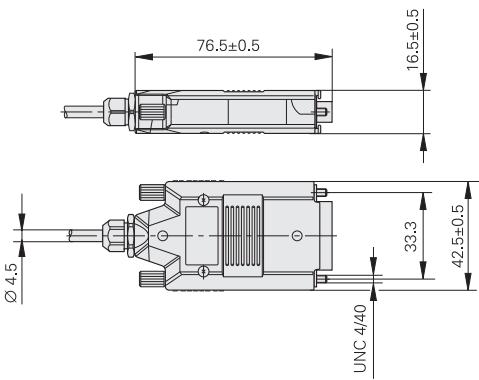

F = Maschinenführung  
*Machine guideway*  
*guidage de la machine*  
*guida della macchina*  
*guía de la máquina*

\* = max. Änderung bei Betrieb  
*Max. change during operation*  
*modification max. en fonctionnement*  
*variazione massima durante il funzionamento*  
*máx. variación durante el funcionamiento*

Ⓜ = Montagefläche für Abtastkopf  
*Mounting surface for scanning head*  
*surface de montage pour tête captrice*  
*superficie di montaggio per la testina*  
*superficie de montaje para cabezal*

Ⓐ = Referenzmarken-Lage LIP 581R  
*Reference mark position LIP 581R*  
*marque de référence LIP 581R*  
*indici di riferimento LIP 581R*  
*marca de referencia LIP 581R*

Ⓑ = Referenzmarken-Lage LIP 581C  
*Reference mark position LIP 581C*  
*marque de référence LIP 581C*  
*indici di riferimento LIP 581C*  
*marca de referencia LIP 581C*

Ⓜ = Beginn der Messlänge ML  
*Begin. of meas. length ML*  
*début longueur utile ML*  
*inizio lunghezza di misura ML*  
*comienzo longitud útil ML*

Ⓜ = zulässiger Überlauf  
*Permissible overtravel*  
*dépassement adm.*  
*tolleranza di costruzione*  
*sobrepasso admisible*


## Anbau des Maßstabs · Mounting the Scale · Montage de la règle de mesure · Montaggio della riga · Montaje de la regla

Anbautoleranzen

F = Maschinenführung


Mounting tolerances

F = machine guideway

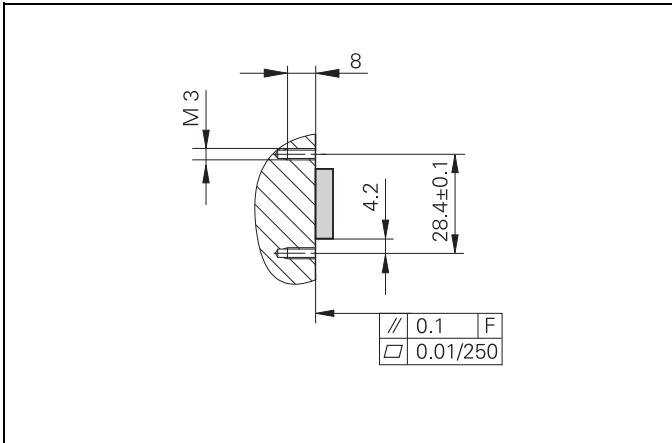

Lackfreie Montagefläche  
vorbereiten. Ggf. Gewinde für  
Spannpratzen bohren.

Prepare the mounting surface.  
It must be free of paint. If  
required, drill and tap hole(s) for  
fixing clamps.

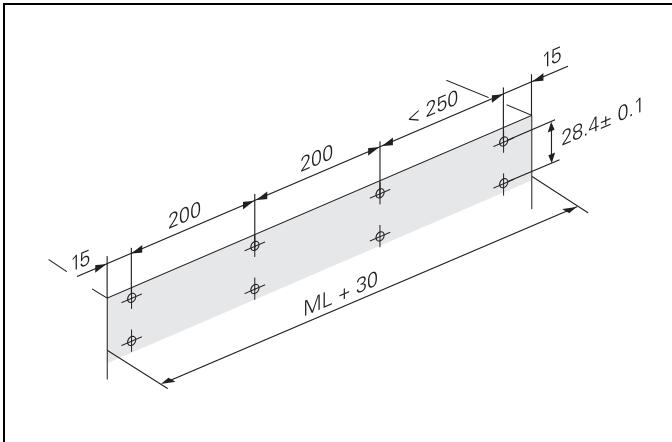

Tolérances de montage  
F = Guidage de la machine

Tolleranze di montaggio  
F = guida della macchina

Tolerancias de montaje  
F = guía de la máquina


La surface de montage doit être  
exempte de peinture. Si  
nécessaire percer les filets pour  
les griffes de serrage.

Preparare una superficie di  
montaggio che non dovrà essere  
verniciata. Eventualmente  
preparare i fori per le graffette  
di fissaggio.

Limpiar bien la superficie de  
montaje para que no haya pintura.  
En caso necesario taladrar las  
roscas para las grapas de fijación.

Ausrichtung des Maßstabs zur Maschinenführung F überprüfen. Prüfposition an den Enden beachten.

*Check alignment of scale to machine guideway F. Observe gauging positions at the end.*

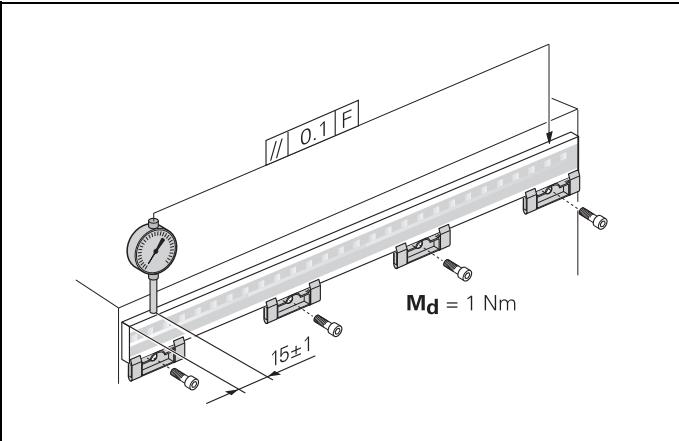


Vérifier l'allignement de la règle par rapport au guidage F de la machine. Respecter la position de test aux extrémités.

*Verificare l'allineamento della riga alla guida della macchina. Prestare attenzione ai punti di verifica alle due estremità.*

*Verificar la alineación de la regla respecto de la guía de la máquina F. Observar las posiciones de verificación en los extremos.*

Maßstab mit Spannpratzen befestigen (1 Nm). Den Maßstab zusätzlich mit Silicon Kleber an jeder Spannpratze sichern.

*Secure the scale with the fixing clamps (1 Nm), and apply silicone adhesive to the scale at each fixing clamp.*

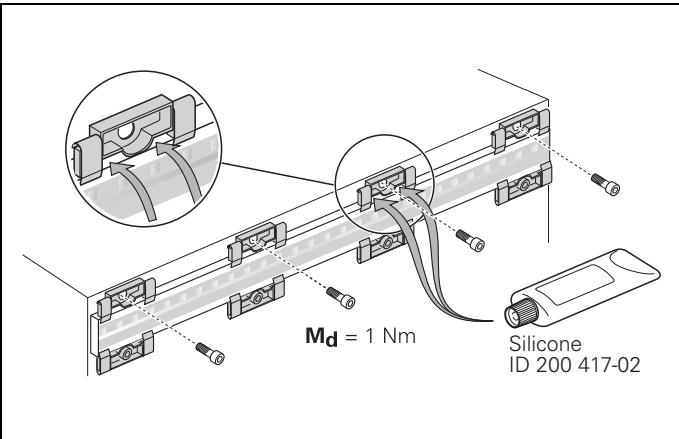


Fixer la règle avec les griffes de serrage (1 Nm). Consolider en appliquant une colle silicone sur chaque griffe de serrage.

*Fissare la riga con le graffette (1 Nm). Incollare con silicone ogni graffetta.*

*Fijar la regla con las grapas (1 Nm), y aplicar silicona adhesiva a la regla en cada una de las grapas.*

Anbautoleranzen


Mounting tolerances

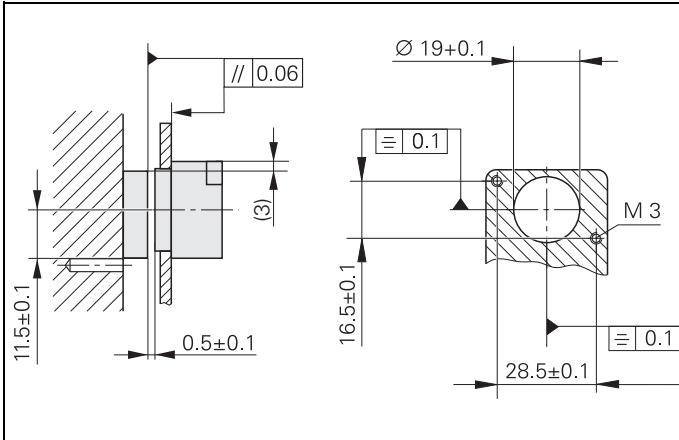

Schutzhülle entfernen!

Teilung des Maßstabs und des Abtastkopfes mit fusselfreiem Tuch und destilliertem Spiritus oder Isopropylalkohol reinigen.  
Teilung nicht berühren!

*Remove the protective cover!  
Clean the scale and the scanning head with a lint-free cloth and distilled spirit or isopropyl alcohol.  
Do not touch the graduation!*

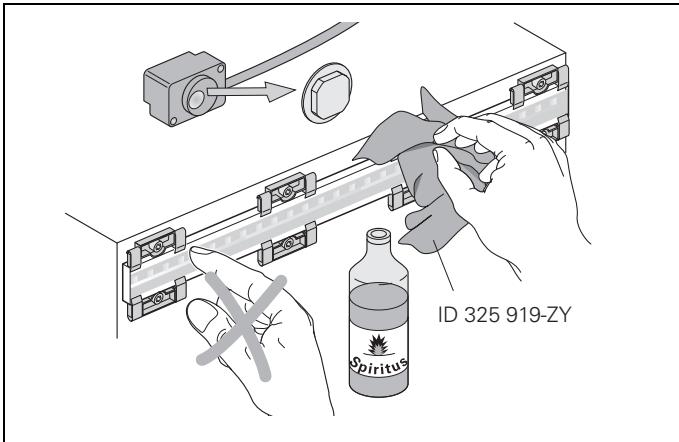

Tolérances de montage

Tolleranze di montaggio

Tolerancias de montaje


Retirer le bouchon de protection!  
Nettoyer la gravure de la règle et de la tête captrice à l'aide d'un tissu non pelucheux et d'alcool ou d'isopropanol. Ne pas toucher la gravure!

Rimuovere le protezioni! Pulire la graduazione della riga e il reticolo di scansione della testina con un panno privo di filacci e alcool denaturato o isopropilico.  
Non toccare la guaduazione!

¡Retirar la tapa protectora! Limpiar la graduación de la regla y del cabezal con un paño libre de pelusa y con alcohol destilado o isopropilalcohol.  
¡No tocar la graduación!

Mit Abstandsfolie 0,5 mm  
Montageabstand einstellen.  
Abtastkopf lose anschrauben.  
Zulässige Biegeradien R des  
Kabels beachten.

*Set the mounting clearance to 0.5 mm with the spacer foil. Screw the scanning head on loosely.  
Comply with the permissible bending radii R of the cable.*

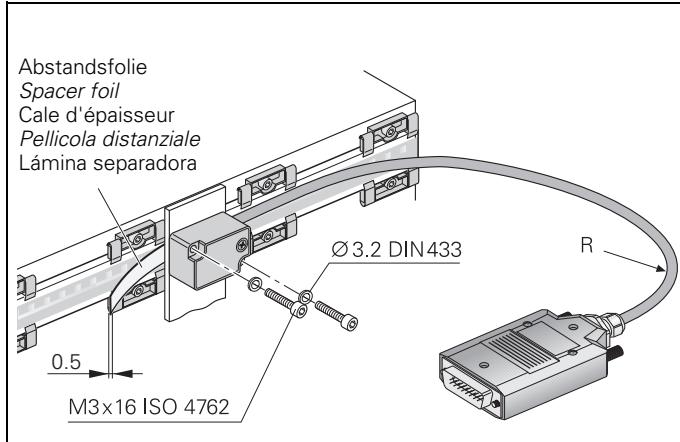

Régler la distance de montage avec une cale d'épaisseur de 0,5 mm. Serrer légèrement la tête caprice. Respecter les rayons de courbure R du câble.

*Con la pellicola distanziale da 0,5 mm fissare la distanza di montaggio.  
Avvitare leggermente la testina.  
Attengione al raggio R di curvatura del cavo.*


Ajustar la distancia de montaje 0,5mm con la lámina separadora.  
Atornillar ligeramente el cabezal.  
Tener en cuenta los radios de curvatura R del cable admisibles.

Benötigte Messmittel zur Justage:

- a) Oszilloskop
- b) PWM 9
- c) Einschub für 1 Vss
- d) Adapterkabel

*Required equipment:*

- a) Oscilloscope
- b) PWM 9
- c) Plug-in module for 1 Vss
- d) Adapter cable

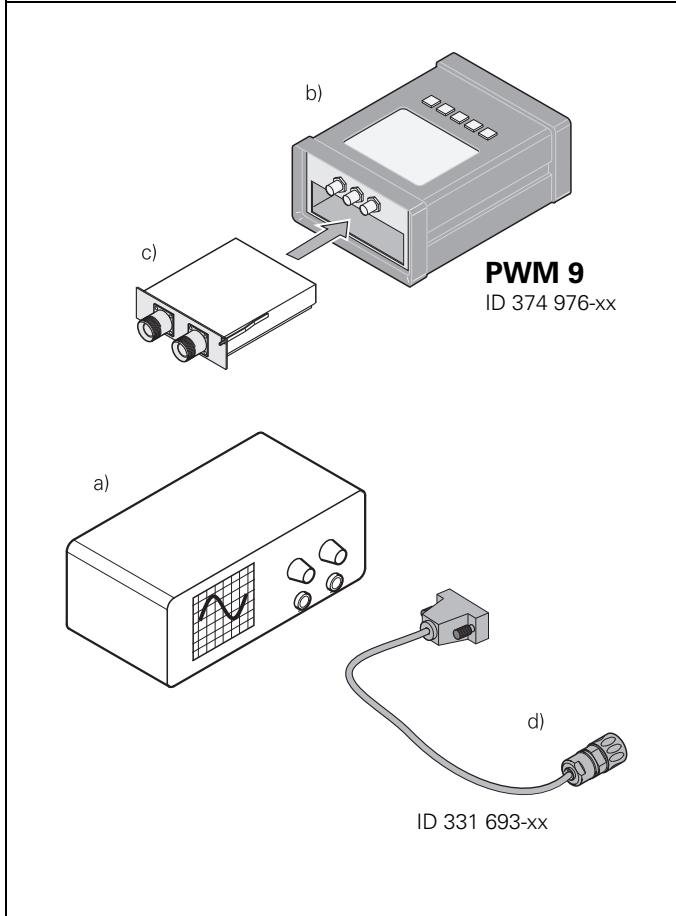

Systèmes de test nécessaires au réglage:

- a) Oscilloscope
- b) PWM 9
- c) Carte pour 1 Vcc
- d) Câble adaptateur

*Strumenti di misura necessari per la taratura:*

- a) Oscilloscopio
- b) PWM 9
- c) Attacco per 1 Vpp
- d) Cavo adattatore

Aparatos de medición necesarios para el ajuste:

- a) Osciloscopio
- b) PWM 9
- c) Adaptador para 1 VPP
- d) Cable adaptador

Anschluss des LIP 58 über das PWM 9 an das Oszilloskop.


**Achtung:**

Steckverbindungen nicht unter Spannung durchführen!

*Connecting the LIP 58 to the oscilloscope through the PWM 9.*

**Caution:**

*Do not engage connectors while unit is under power!*

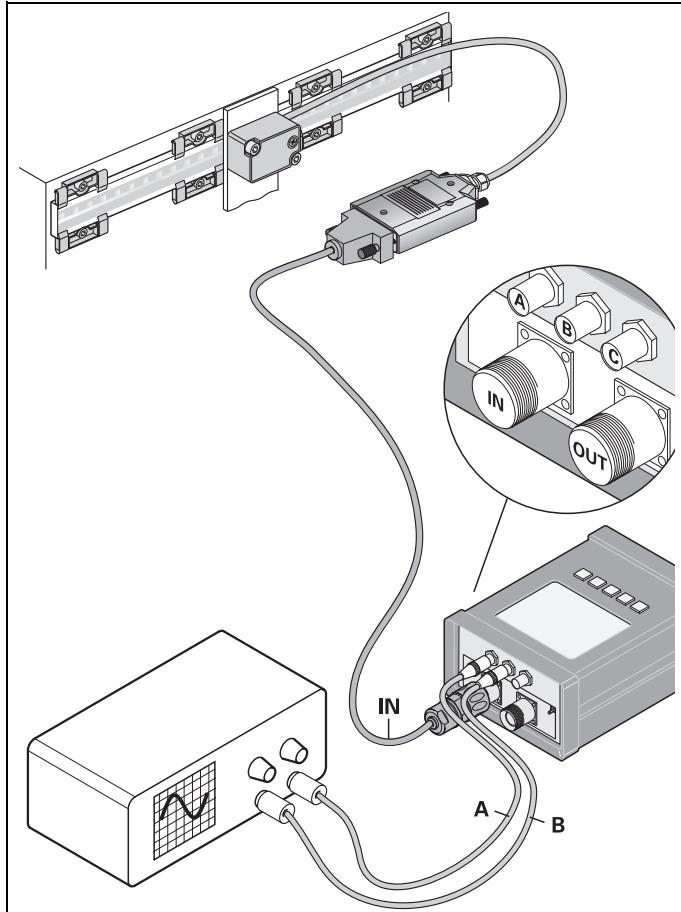

Raccordement du LIP 58 à l'oscilloscope via le PWM 9.

**Attention:**

Les connexions ne doivent pas être réalisées sous tension.

*Collegamento della LIP 58 tramite PWM 9 all'oscilloscopio.*

**Attenzione:**

*non collegare sotto tensione.*


*Conexión de la LIP 58 al osciloscópio mediante el PWM 9.*

**Atención:**

*No realizar las conexiones bajo tensión.*


Zur Prüfung der Ausgangssignale Maßstab hin- und herfahren.  
(**v** = max. 0,4 m/s)

*Slide the scale back and forth to test the output signals.*  
(**v** = max. 0.4 m/s)

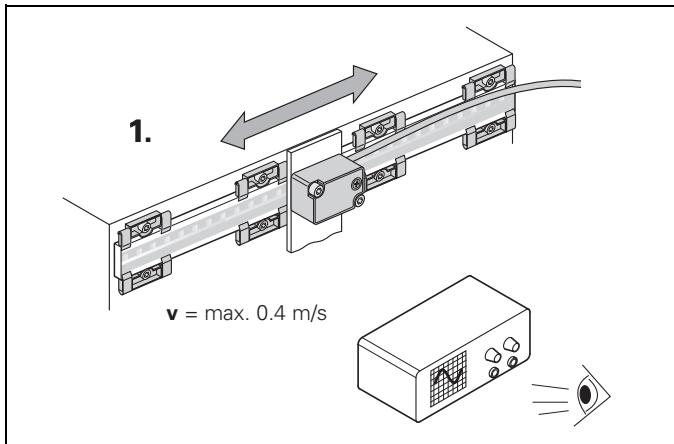

Durch Drehen des Abtastkopfes die Ausgangssignale auf größtmögliche Amplitude optimieren. Danach Befestigungsschrauben lose anziehen.

*Adjust the output signals to the largest possible amplitude by turning the scanning head. Then loosely tighten the mounting screws.*

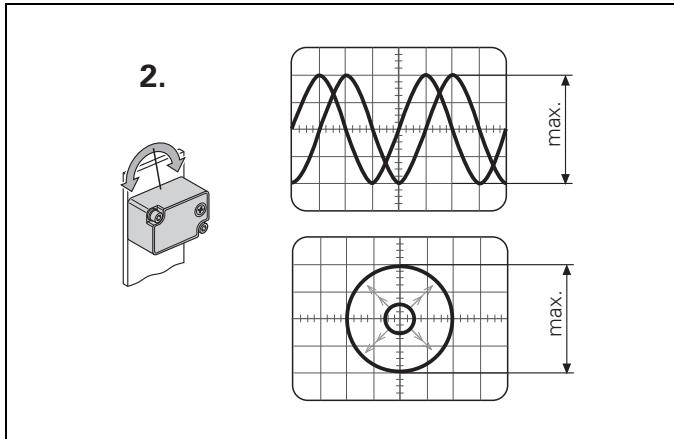

Déplacer la règle dans les deux sens pour contrôler les signaux de sortie.  
(**v** = max. 0.4 m/s)

*Per verificare i segnali in uscita, spostare la riga avanti e indietro.*  
(**v** = max. 0.4 m/s)

*Para la comprobación de las señales de salida desplazar la regla de un lado a otro.*  
(**v** = max. 0,4 m/s)

Faire pivoter la tête caprice pour que les signaux de sortie aient l'amplitude la plus grande possible. Puis, serrer légèrement les vis de fixation.

*Ruotare la testina per ottimizzare i segnali in uscita sull'ampiezza massima. Poi serrare le viti di fissaggio.*

*Girando el cabezal se optimizan las señales de salida a la máxima amplitud posible. Despues apretar los tornillos de sujeción.*

Ass, Bss: Amplituden der Inkrementalsignale

$\frac{A}{B}$  : Amplitudenverhältnis

PHA: Phasenwinkel

TV1, TV2: Tastverhältnisse

SYM.A,

SYM.B: Symmetrie-abweichungen

Können die angegebenen Toleranzen nicht eingehalten werden, nochmals Montage-toleranzen überprüfen.

Ass, Bss: *Amplitudes of the incremental signals*

$\frac{A}{B}$  : *Amplitude ratio*


PHA: *Phase angle*

TV1, TV2: *On-off ratio*

SYM.A,

SYM.B: *Asymmetry*

If the given signal tolerances cannot be maintained, recheck the mounting tolerance.

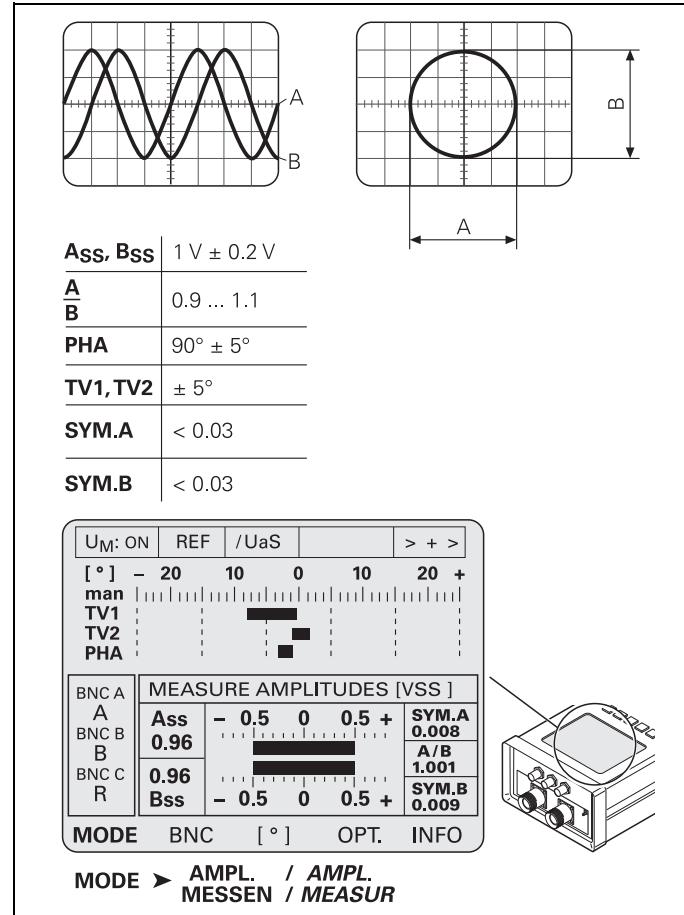

Ass, Bss: Amplitudes des signaux incrémentaux

$\frac{A}{B}$  : Rapport d'amplitude

PHA: Angle de phase

TV1, TV2: Rapports de cycle

SYM.A,

SYM.B: Ecart de symétrie

Si les tolérances indiquées ne sont pas respectées, contrôler à nouveau les tolérances de montage.

Ass, Bss: *ampiezza dei segnali incrementali*

$\frac{A}{B}$  : *Rapporto tra le ampiezze*

PHA: *angolo di fase*

TV1, TV2: *rapporti di tastatura*

SYM.A,

SYM.B: *scostamenti dalla simmetria*

Se non vengono mantenute le tolleranze indicate, ricontrillare le tolleranze di montaggio

Ass, Bss: *Amplitud de las señales incrementales*

$\frac{A}{B}$  : *Relación de amplitud*

PHA: *Angulo de desfase*

TV1, TV2: *Valores de las señales*

SYM.A,

SYM.B: *Desfases de simetría*

Si no se pueden mantener las tolerancias indicadas, deben comprobarse de nuevo las tolerancias de montaje.

## Referenzmarken justieren · Adjusting the Reference Marks

Am PWM 9 die BNC Buchsen wie folgt belegen:

**BNC A:** R

(Referenzmarkensignal)

**BNC B:** A+B

(Summensignal Ass + Bss)


Assign the BNC sockets on the PWM 9 as follows:

**BNC A:** R

(reference mark signal)

**BNC B:** A+B

(Sum signal Ass + Bss)

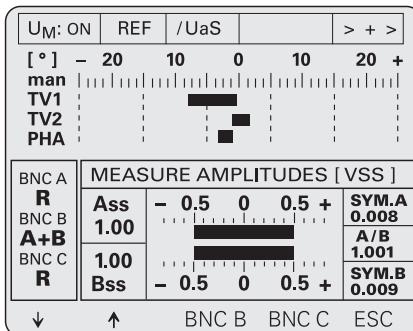

Sur le PWM 9, affecter les prises BNC de la manière suivante:

**BNC A:** R

(signal de référence)

**BNC B:** A+B

(Signal cumulé Ass + Bss)

Sul PWM 9 collegare i BNC come segue:

**BNC A:** R

(Segnale indice di riferimento)

**BNC B:** A+B

(Segnali di somma Ass + Bss)

En el PWM 9 asignar los conectores macho BNC de la siguiente forma:

**BNC A:** R

(señal de la marca de referencia)

**BNC B:** A+B

(suma de las señales Ass + Bss)

Durch leichtes Klopfen Referenzmarkenlage justieren (bei abstandscodeierten Systemen eine der mittigen Referenzmarken wählen). Die Spitze des Referenzmarkensignals soll mit der Spitze des Summensignals fluchen. Abtastkopf anschrauben (1 Nm).


**Achtung:**

Darauf achten, dass Inkrementalsignale nicht kleiner werden.

*Lightly tap to adjust the reference mark position (for distance-coded systems, select one of the central reference marks). The peak of the reference mark signal should be level with the peak of the sum signal. To fasten the scanning head, tighten the screws (1 Nm).*

**Note:**

*Ensure that the incremental signals do not become smaller.*

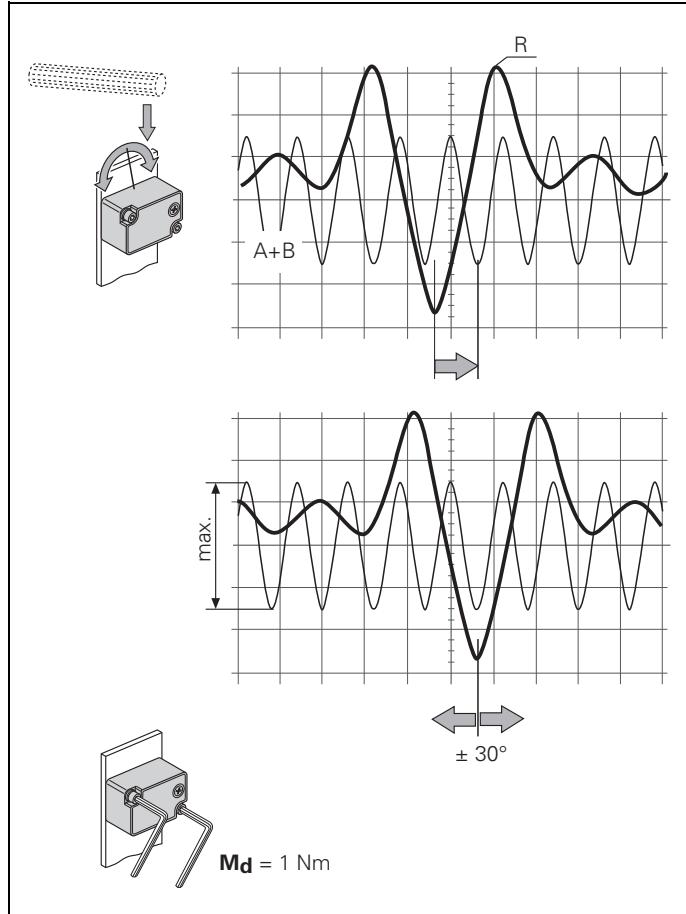

En tapotant légèrement, régler la position de la marque de référence (pour les systèmes à distances codées, choisir une des marques de référence au centre). La crête du signal de référence doit être alignée sur la crête du signal cumulé. Serrer légèrement les vis de la tête caprice (1 Nm).

**Attention:**

Veiller à ce que les signaux incrémentaux ne diminuent pas.

*Tarare la posizione degli indici di riferimento picchiettando piano (con i sistemi di misura a distanza codificata selezionare uno degli indici centrali). L'apice dei segnali degli indici di riferimento deve essere allineata con quella dei segnali di conteggio. Fissare leggermente la testina mediante viti (1 Nm).*

**Attenzione:**

*I segnali incrementali non devono diminuire in ampiezza.*

Ajustar la posición de las marcas de referencia presionando ligeramente (en sistemas codificados, seleccionar una de las marcas de referencia del centro). El pico de la señal de la marca de referencia debe alinearse con el pico resultante de la suma de las señales. Atornillar el cabezal levemente (1 Nm).

**Atención:**

Comprobar que las señales incrementales no se reduzcan.

Die Signale können bei Bedarf durch Potentiometer optimiert werden. Vorher Montage-toleranzen prüfen.

Referenzmarken-Breite auf  $360^\circ \pm 30^\circ$  mit dem Potentiometer **P2** einstellen.


**Achtung:** Verdrehen der Potentiometer nur mit Schlitzschraubendreher, kein Kreuzschraubendreher.

*If necessary, you can optimize the signals with a potentiometer. First check the mounting tolerances.*

*Adjust the reference mark signals to  $360^\circ \pm 30^\circ$  with the potentiometer **P2**.*

**Caution:** Only use flat-tip screwdrivers to adjust the potentiometers, not Phillips screwdrivers.

<b>Ass, Bss</b>	$1\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$	<b>P5</b>
<b>A</b>	0.95 ... 1.05	<b>P6</b>
<b>B</b>		
<b>PHA</b>	$\pm 3^\circ$	<b>P7</b>
<b>TV1, TV2</b>	$\pm 3^\circ$	<b>P3/P4</b>
<b>SYM.A</b>	< 0.013	<b>P3</b>
<b>SYM.B</b>	< 0.013	<b>P4</b>

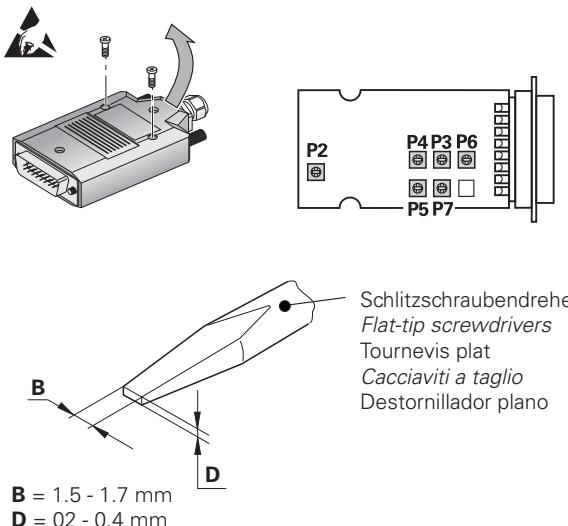

Si nécessaire, les signaux peuvent être optimisés par potentiomètre. Vérifier auparavant les tolérances de montage.

Régler la largeur du signal de référence sur  $360^\circ \pm 30^\circ$  à l'aide du potentiomètre **P2**.

**Attention:** N'ajuster le potentiomètre qu'avec un tournevis plat, pas avec un tournevis cruciforme.

E' possibile ottimizzare i segnali tramite un potenziometro. Prima controllare le tolleranze di montaggio.

Con il potenziometro **P2** portare l'ampiezza degli indici di riferimento a  $360^\circ \pm 30^\circ$ .

**Attenzione:** Per il potenziometro utilizzare solo cacciaviti a taglio, non utilizzare cacciaviti a stella.

Si es necesaria pueden optimizarse las señales con el potenciómetro. Antes comprobar las tolerancias de montaje.

Ajustar con el potenciómetro **P2** la amplitud de las marcas de referencia a  $360^\circ \pm 30^\circ$ .

**Atención:** Dar vueltas al potenciómetro sólo con un destornillador plano, no con un destornillador de estrella.



**Vorsicht:** Auf die Lage der Kabeladern achten (nicht einklemmen)

**Attention:** Make sure not to pinch the cable wires

**Attention:** Veiller à ne pas pincer les fils du câble

**Attenzione:** Fare attenzione alla posizione dei fili

**Atención:** Asegúrese de no pinzar los hilos de los cables

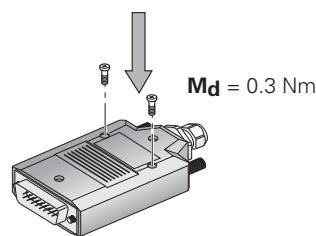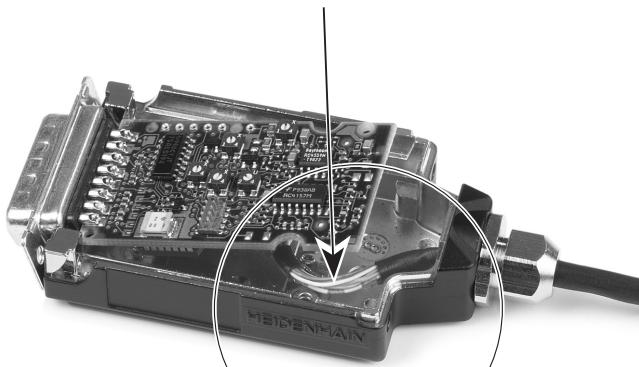


Elektrischen Widerstand zwischen Steckergehäuse und Maschine prüfen.

**Sollwert: 1 Ω max.**

Check the resistance between the connector housing and the machine.

**Desired value: 1 Ω max.**

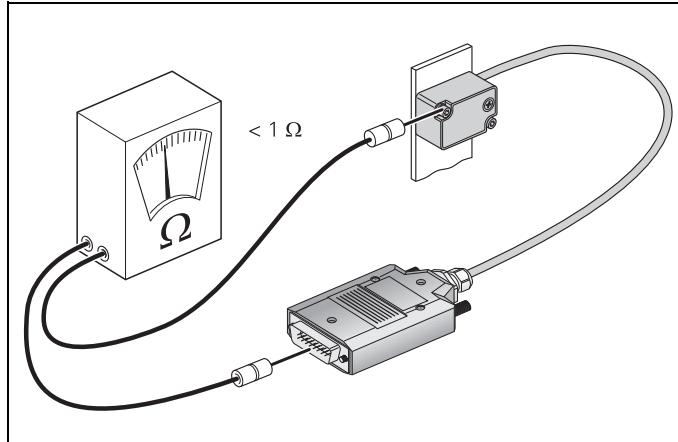

Tester la résistance électrique entre le carter de la prise et la machine.

**Valeur nominale: 1 Ω max.**

Controllare la resistenza elettrica tra l'alloggiamento del connettore e la macchina.

**Valore nominale: 1 Ω max.**




Comprobar la resistencia eléctrica entre la carcasa del conector y la máquina.

**Valor nominal: 1 Ω máx.**

Zulässige Biegeradien der Anschlusskabel.  
 R<sub>1</sub>: Dauerbiegung  
 R<sub>2</sub>: Wechselbiegung


*Permissible bending radii of connecting cable.*

R<sub>1</sub>: for rigid configuration  
 R<sub>2</sub>: for frequent flexing

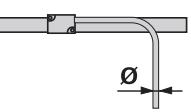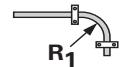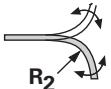		
<b>Ø 4.5 mm</b>	R <sub>1</sub> ≥ 10 mm	R <sub>2</sub> ≥ 50 mm
<b>Ø 6 mm</b>	R <sub>1</sub> ≥ 20 mm	R <sub>2</sub> ≥ 75 mm
<b>Ø 8 mm</b>	R <sub>1</sub> ≥ 40 mm	R <sub>2</sub> ≥ 100 mm

Lagertemperatur

*Storage temperature*

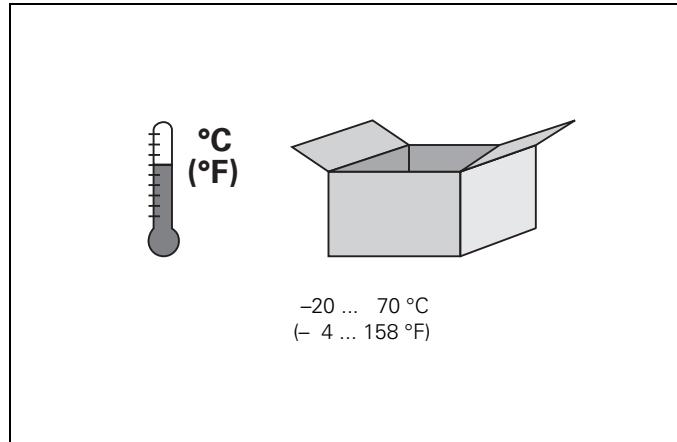

Rayons de courbure admissibles sur le câble de raccordement.  
 R<sub>1</sub>: Courbure permanente  
 R<sub>2</sub>: Courbure fréquente

*Raggio di curvatura consentito per il cavo di collegamento:*  
 R<sub>1</sub>: con curvatura fissa  
 R<sub>2</sub>: con flessioni ripetute

*Radios de torsión admisibles en los cables.*  
 R<sub>1</sub>: Torsión continua  
 R<sub>2</sub>: Torsión variable


Température de stockage

*Temperatura di magazzinaggio*

Temperatura en almacén

Spannungsversorgung

Power supply

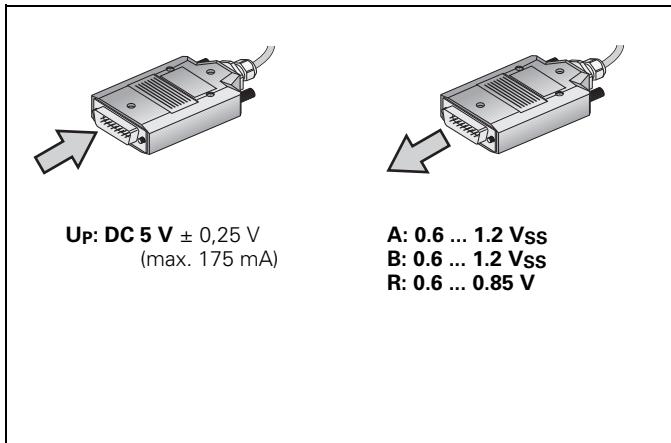


Tension d'alimentation

Tensione di alimentazione

Tensión de alimentación

Ausgangssignale

Output signals

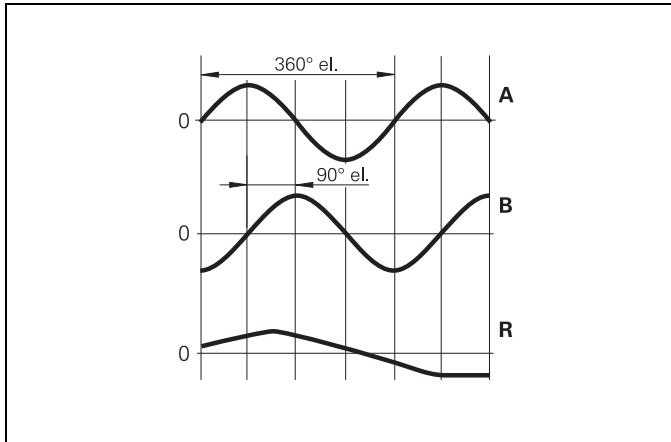

Signaux de sortie

Segnali in uscita

Señales de salida

Electrical Connection Diagram															
1	9	3	11	14	7	4	2	12	10	5, 6, 8, 15	13	/	/	/	/
A		B		R		5 V $U_P$	0 V $U_N$		5 V Sensor	0 V Sensor		/	/	/	/
+	-	+	-	+	-										
braun brown brun marrone marrón	grün green vert verde verde	grau gray gris grigio gris	rosa pink grise rosa rosa	rot red rouge rosso rojo	schwarz black noir nero negro	braun/grün brown/green brun/vert marrone/verde marrón/verde	weiß/grün white/green blanc/vert bianco/verde blanco/verde	blau blue bleu azzurro azul	weiß white blanc bianco blanco	/	violett violet violet violetto violeta	gelb yellow jaune giallo amarillo			
<p>Schirm auf Gehäuse Shield on housing blindage sur boîtier schermo sulla carcassa blindaje a carcasa</p> <p>≤ 30 m</p> <p>&gt;100 mm</p> <p>&gt;100 mm</p> <p>&gt;200 mm</p> <p>M = </p> <p>Störquellen Noise sources Sources parasites Sorgenti di disturbo Fuentes de interferences</p>															

# HEIDENHAIN

---

**DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

 +49 8669 31-0

 +49 8669 5061

E-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

**Technical support**  +49 8669 32-1000

**Measuring systems**  +49 8669 31-3104

E-mail: [service.ms-support@heidenhain.de](mailto:service.ms-support@heidenhain.de)

**TNC support**  +49 8669 31-3101

E-mail: [service.nc-support@heidenhain.de](mailto:service.nc-support@heidenhain.de)

**NC programming**  +49 8669 31-3103

E-mail: [service.nc-pgm@heidenhain.de](mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de)

**PLC programming**  +49 8669 31-3102

E-mail: [service.plc@heidenhain.de](mailto:service.plc@heidenhain.de)

**Lathe controls**  +49 8669 31-3105

E-mail: [service.lathe-support@heidenhain.de](mailto:service.lathe-support@heidenhain.de)

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)

